

### 华成三轴电控与施耐德伺服驱动器LXM26的连接

控制板端子接口			施耐德伺服驱动器LXM26接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	41	PULSE	指令脉冲输入1
11	P-		43	/PULSE	
13	S+	反转脉冲输出	37	SIGN	指令脉冲输入2
14	S-		36	/SIGN	
2	A+	A相反馈脉冲输入	21	OA	编码器A相脉冲输出
3	A-		22	/OA	
4	B+	B相反馈脉冲输入	25	OB	编码器B相脉冲输出
5	B-		23	/OB	
6	Z+	Z相反馈脉冲输入	50	OZ	编码器C相脉冲输出
7	Z-		24	/OZ	
1	+24V	+24V电源	11	COM+	外部DC24V电源+
9	0V	24V电源地	45	COM-	外部DC24V电源-
			6	ALRM-	和45脚短接
			26	DO4-	和45脚短接
15	ALRM	伺服驱动器报警	7	ALRM+ (DO	伺服驱动器报警
8	SON	伺服使能	9	SON	伺服使能
引线出来控制刹车继电器线圈（输出0V			1	DO4+	刹车

参数设定

P1-00	脉冲形式	1
P1-01	电机正反转	
P1-44	齿轮比分子	128
P1-45	齿轮比分母	1
P2-10	使能	101
P2-18	报警	101
P2-21	刹车	108
		0
		0
		0